

DESPLOME Y GRIETAS EN EL MURO NOR-TE DEL CUERPO ADOSADO DE ACCESO A CÁMPEANARIO, DEBIDO A MOVIMIENTOS DE LA CIMENTACION.

DESMONTAR MURO Y VOLVER A MONTAR, PROCEDIENDOSE A UN RECALCE DE LA CIMENTACION.

AUSENCIA DE NUMEROSOS FELDAÑOS Y DESCOLOCACION DE LOS EXISTENTES.

FALTA DE TRABAZON EN LA MAMPOSTERIA DEL MURO DE SEPARACION DEL ATRIO CON EL CEMENTERIO.

 
DESMONTAR EL MURO EN SU PARTE AFECTADA Y REMACER LA MAMPOSTERIA.

LIMPIEZA DE LA MALEZA Y EL ESCORBRO ACUMULADO EN EL CEMENTERIO.

DETERIORO EN EL SUELO DE MADERA DE LA SACRISTIA, MAL ESTADO GENERAL DE LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN.

AL LEVANTAR EL SUELO DETERIORADO SE DESCUBRE EL SUELO ORIGINAL FORMADO POR LOSAS DE PIEDRA.

COLOCACION DE UN FELDAÑO DE PIEDRA PARA SALVAR EL DESNIVEL CON EL SUELO ORIGINAL.



QUINTANILLA DE LA BERZOSA
PALENCIA

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

PLANTA
ESCALA 1:50

MAYO/90

1