


CONTRAFUERTES TOTALMENTE SEPARADOS DEL MURO POR FALTA DE TRABA CON ÉSTE, Y MOVIDAS LAS PIEDRAS DEL CUERPO SUPERIOR DEL MISMO.

MAL ESTADO GENERAL DEL OSARIO Y AUSENCIA DE ALGUNOS SILLARES.

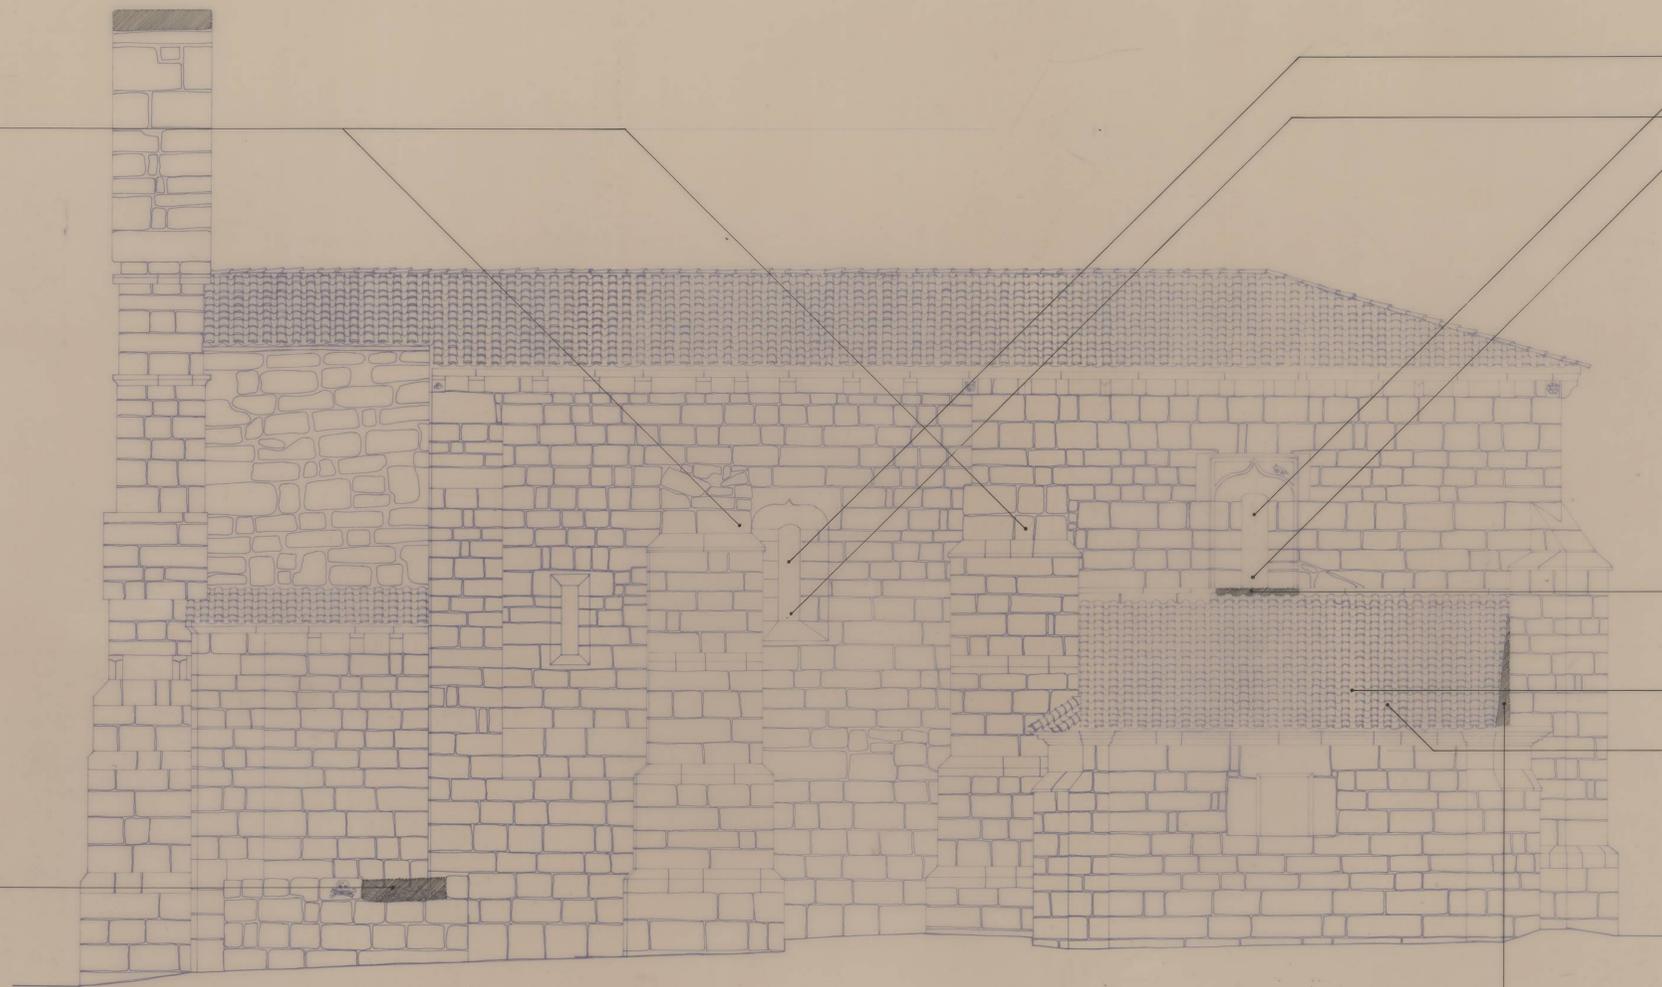

CARPINTERÍAS DE MADERA EN MAL ESTADO

 
REPOSICIÓN DE CARPINTERÍA Y COLOCACIÓN DE VIDRIERAS EN LOS huecos.

REPOSICIÓN DE ALBARDILLA EN PIEDRA

MAL ESTADO GENERAL DE LA CUBIERTA Y SU ESTRUCTURA DE MADERA, INCLUSO CON huecos.

FORMACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA Y REJEJO GENERAL

MAL ESTADO DE LA MAJOSTERÍA DEL TESTERO ESTE DE LA SACRISTÍA



QUINTANILLA DE LA BERZOSA
PALENCIA

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

ALZADO SUP
ESCALA 1:50

MAYO/90

3